

Alexander Schleicher  
- Segelflugzeugbau -  
Poppenhausen/Wasserkk.

Änderung Nr. 8  
Luftfahrtgerät Ka 2  
und Ka 2b L-140 u. L-203

Blatt 1  
Blattzahl 1

Benennung: Überprüfung der Knüppelbefestigung im hinteren Sitz.


Begründung: Wahrscheinlich durch deformierte Verschraubung ist trotz angezogener Flügelmutter der Knüppel aus der Halterung herausgezogen worden.

Dringlichkeit:

Beschreibung der Änderung:

- 1.) Nachprüfen ob die beiden Rohrstutzen durch das Anziehen der Flügelmutter nicht so stark deformiert sind, daß im angezogenem Zustand der Knüppel noch lose ist.
- 2.) Nachprüfen ob der Schlitz die geforderte Weite von 2 mm hat. Gegebenenfalls nacharbeiten. Siehe Skizze.

Bei angezogener Flügelmutter muß der Knüppel zuverlässig fest sein.

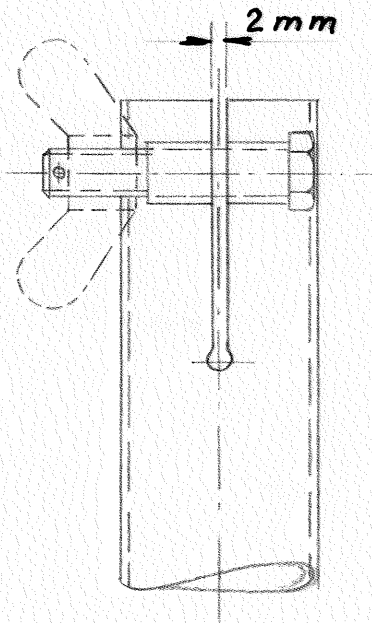

Unterlagen berichtigen:  
Zeichnung bzw. Listen-Nr.

Bemerkung:

PfL - Prüfvermerk

ausgef. 16.4.63. Kaiser



*Reinhold*

25. April 1963