

Dringlichkeit: 0 Alle Geräte vor Einsatz ändern. Bis zur Behebung darf nicht geflogen werden. 1 Alle Geräte änd. Zeitpunkt der Behebung ist festzulegen.	(Firma) Segelflugzeugbau A. Schleicher Poppenhausen a.d. Wasserkuppe	ÄNDERUNG N R. 6 <u>Luftfahrtgerät Rhönlernerche II</u>	Blatt 1 Blattzahl 2
---	--	---	------------------------

Benennung: Handlochdeckel an der Unterseite des Flügels
Angabe v. Zeich.- u. Listen-Nr.: zur Kontrolle der Verbindung Schulterstrebe mit Holm

Begründung u. Vorgang:
 Bei harten Landungen kann es vorkommen, dass der Holmsteg am Anschlusspunkt mit der Schulterstrebe beschädigt wird, ohne dass äußere Anzeichen sichtbar sind.

Dringlichkeit
1

Lfd. Nr. 1 Beschreibung der Änderung:
 An der aus beiliegendem Zeichnungsblatt ersichtlichen Stelle ist auf der Unterseite die Stoffbespannung zu entfernen. Sodann wird die mit einem Handlochdeckel versehene Sph.- Beplankung aufgeschäftet. Handlochdeckel ist Normteil. Es können jedoch auch andere Ausführungen von Handlochdeckeln verwendet werden, sofern ihre Ausführung zuverlässig ist. Es wird geraten bei der Ausführung der Arbeiten den Holmsteg gleichzeitig sorgfältig auf Beschädigungen zu kontrollieren.

Dringlichkeit 1 : Bis zur nächsten Nachprüfung oder Reparatur durchführen, jedoch spätestens bis zum 1.7.1959.

2 Die Betriebsanweisung ist auf Seite 10 wie folgt zu ergänzen:
 H) Vor Beginn des Flugbetriebes ist der Anschlusspunkt Schulterstrebe - Holm und die Schulterstrebe durch die Öffnung auf der Flügelunterseite eingehend zu kontrollieren.

Durchführung empfohlen bzw. freigestellt.

Unterlagen berichtigen:		Fertige od. Änderung an	PfL-Prüfvermerk
Zehng.-bzw. Listen-Nr.	Jetziger Änderungsstand	Neuer Änderungsstand	Teile nacharbeiten aufbrauchen verschrotten (Nichtzutreff. streichen)
			Modell u. Rohteil Werkzeuge Vorricht. verteiler
			Datum Name
			ausgefertigt 24.3.59 Köpfer
			geprüft
			stat. gepr.

PfL 43 A
 2.4.59
 Köpfer

Rhönlerche II

Handlochdeckel zur
Kontrolle des Schulter-
Strebenanschlusses

Flugzeugbau A. Schleicher
Poppenhausen a.d.
Wasserkuppe

Bearb. R. Kaiser 19.2.59.

Änderung Nr. 6

Blatt 2

am Holm

