

- Gegenstand:** Verstärkung der Steuerwelle.
- Betroffen:** Segelflugzeug Rhönlerche II.
- Dringlichkeit:** Rißuntersuchung sofort.
Änderung bis zur nächsten Nachprüfung.
- Maßnahmen:** Eine Untersuchung der Steuerwelle an den mit X bezeichneten Stellen auf Risse ist sofort durchzuführen. Sind Risse vorhanden, müssen diese geschweißt und die Änderung gemäß Technische Mitteilung Nr. 13 Blatt 2 durchgeführt werden.
- Zu diesem Zweck muß die Steuerwelle ausgebaut werden, das Steuerseil ist zu erneuern. Die Kufenverkleidung wird der Kufe entlang losgeschraubt.
- In allen übrigen Fällen ist die Änderung bis zur nächsten Nachprüfung durchzuführen.
- Material:** Siehe Angaben auf der Zeichnung.
- Gewicht:** Zu vernachlässigen.
- Schwerpunktlage:** Zu vernachlässigen.
- Hinweise:** Die Schweißarbeiten sind von einem geprüften Flugzeugschweißer durchzuführen.


Poppenhausen, den 23.6.1975

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau

Michael Friis

Bend sheet metal
around the tubes with
a hammer while hot.

Verstärkungsblech
warm um das Rohr
herum klopfen.

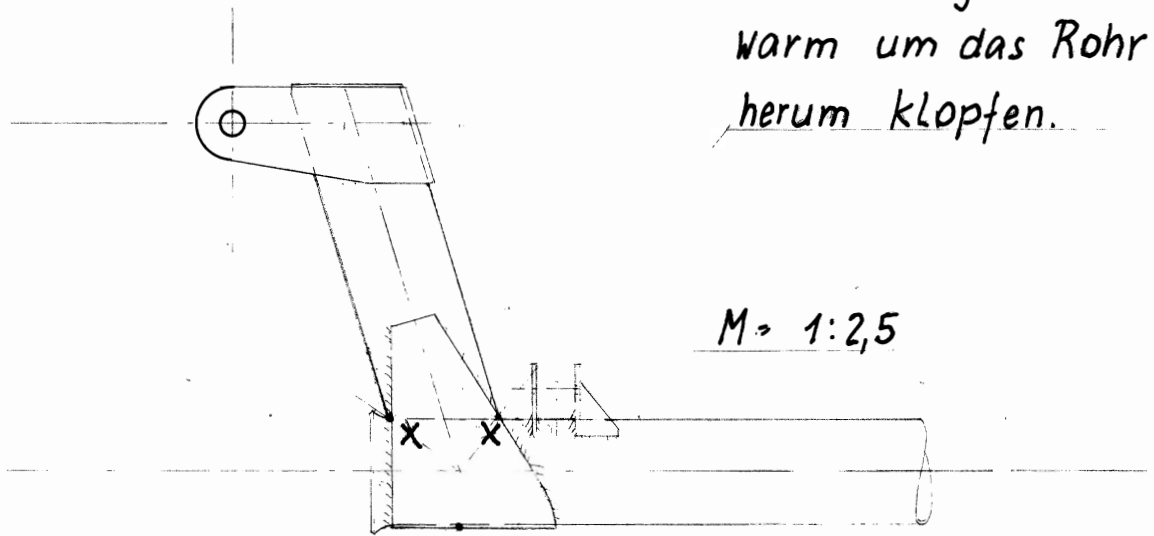

Stahlblech 1.72 14.4 od. 1.77 34.4 1.0 mm dick

