

**Benennung:** Überprüfung der Knüppelbefestigung im hinteren Sitz.


**Begründung:** Wahrscheinlich durch deformierte Verschraubung ist trotz angezogener Flügelmutter der Knüppel aus der Halterung herausgezogen worden.

**Dringlichkeit:**

**Beschreibung der Änderung:**

- 1.) Nachprüfen ob die beiden Rohrstützen durch das Anziehen der Flügelmutter nicht so stark deformiert sind, daß im angezogenem Zustand der Knüppel noch lose ist.
- 2.) Nachprüfen ob der Schlitz die geforderte Weite von 2 mm hat. Gegebenenfalls nacharbeiten. Siehe Skizze.

Bei angezogener Flügelmutter muß der Knüppel zuverlässig fest sein.

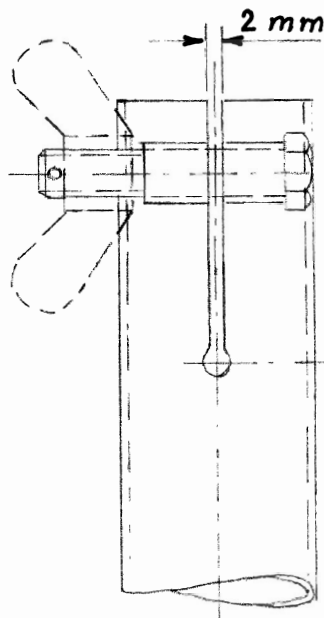

Unterlagen berichtigen:  
Zeichnung bzw. Listen-Nr.

Bemerkung:

PfL - Prüfvermerk

ausgef. 16.4.63. Kaiser



*Reinke*

25. April 1963