


**Gegenstand:** Holmrohr am Pendelruder.  
**Betroffen:** Alle Flugzeuge.  
**Dringlichkeit:** Durchzuführen bis 1.4.71  
**Vorgang:** Es ist möglich den Pendelruder-Sicherungsbelzen außerhalb des Rohrendes einzustecken, ohne daß ein auffallend großer Schlitz am Rumpf entsteht. Das Pendelruder ist dann nicht gesichert.  
**Maßnahmen:** Es wird ein Verlängerungsrohr-Stutzen eingenietet. Siehe Zeichnung.  
**Material:** Die Teile werden vom Hersteller geliefert.  
**Gewicht und SP-Lage:** Vernachlässigbar.  
**Hinweise** Anstelle des Einnietens eines Verlängerungsrohres kann beim Hersteller auch ein entsprechend längeres Holmrohr eingebaut werden.

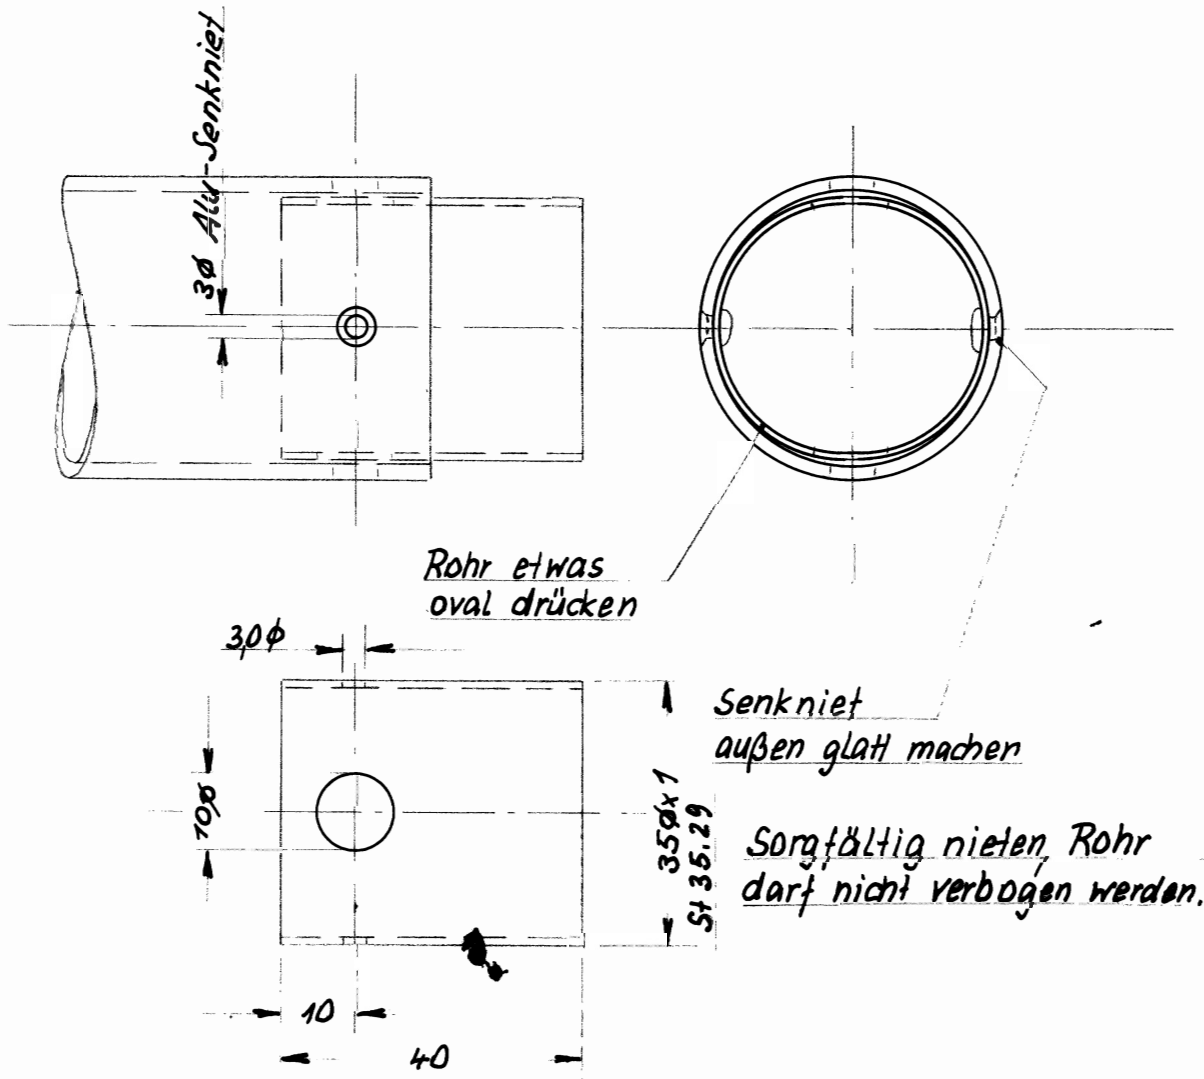

*Handwritten signature:*  
30.10.70