

Gegenstand: Hornausgleich des Seitenruders

Betroffen: ASW 15, Werk-Nr. 15003 und 15005

Dringlichkeit: Sofort

Vorgang: Während der Flugerprobung der Serienflugzeuge wurden Seitenleitwerksschwingungen festgestellt.

Maßnahmen: Gemäß Zeichnungsblatt 150 36/7 Bl 17 wird der Hornausgleich mit Bleimassenausgleich angebaut.

Der an der Seitenrudernase zwischen den Gelenken befindliche Massenausgleich wird entfernt.

Material: Änderungssatz für Änderung Nr. 1 bei Fa. A. Schleicher anfordern.

Gewicht und Schwerpunktlage: Neue Schwerpunktwägung durchführen.

Hinweise: An der Werknr. 15002 ist diese Maßnahme nicht notwendig, bei allen übrigen Werknummern ist die Änderung bereits durchgeführt, außer 15003 u. 15005.

Zeichnungen: Zeichnungsblatt 150.36/7 Bl. 17.

Poppenhausen, den 6.3.1970

ALEXANDER SCHLEICHER  
Segelflugzeugbau

*Gerhard Weibel*



*Jung*  
20. 3. 70