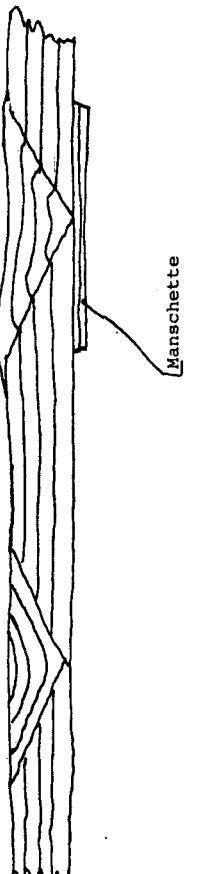


<p>BLATT: 1 von 2</p> <p>Gegenstand:</p> <p>Betroffen:</p> <p>Dringlichkeit:</p> <p>Vordrang:</p> <p>Betreffende:</p> <p>Reparatur der Rumpfröhre durch Schäften.</p> <p>Alle ASW 24 / ASW 24 E / ASW 24 TOP</p> <p>Bei Bedarf</p> <p>falsch:</p> <p>Für die Reparatur des ASW 24-Rumpfes ist es wichtig, daß das Hybird-Laminat der Rumpfschale erhalten bleibt. Hiermit ist gemeint, daß die Anordnung der Lagen (von innen nach außen) dem Original Laminierplan entsprechen. Das heißt, daß der Lagenaufbau Glas-, Kohle-, Aramidgewebe, (PRM-Vlies wird nicht ersetzt), Kohle-, Aramid-, Glasgewebe auch nach der Reparatur erhalten bleibt.</p> <p>richtig:</p>  <p>Anschäften des Rumpfes</p> <p>Maßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 0. Stelle einen Hellingbalken mit markanten Maß-Punkten auf einem unzerstörten ASW 24-Rumpf her. 1. Rumpfröhren-Bruchstellen mit geraden Kanten versehen. 2. Manschette aus 1 Lage 92110 längs und 2 Lagen 92140 diagonal ca. 180 bis 200 mm breit zur Hälfte in die dicke Rumpfhälfte einkleben. 3. Gegenstück anpassen, dann auf Hellingbalken ausrichten und einkleben. 4. Schäftungen vorbereiten, Schäftungslängen gemäß Reparaturhandbuch wählen. 	<p>Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelfluggesellschaft D - 6416 Poppenhausen</p>
--	---