

Gegenstand: Einstellen der Wasserballastbetätigung im Rumpf

Betroffen: Alle ASW 28

Vorgang: Sollten die Wasserballastventile im Flügel sich ungleich oder nicht vollständig öffnen, kann nach den folgenden Anweisungen die Betätigung überprüft und eingestellt werden. Durch eine nicht richtig eingestellte Betätigung kann es bei der Flügelmontage dazu führen, daß sich die Wippe über die Betätigungsstange schiebt. Dadurch kann das Ventil im Flügel nicht geöffnet werden.

Maßnahmen: Wie in Fig. 1 dargestellt kann die richtige Einstellung der Ventilbetätigung einfach überprüft werden. Die Einstellung der Betätigung kann an der Wippe durch Heraus- oder Hineindreihen der Kontermutter am Gewindeanschluß des Bowdenzuges verändert werden (siehe Fig. 2).

Material: Notwendige Ersatzteile können von der Firma Alexander Schleicher GmbH & Co., Tel. ++49 (0) 6658-890, 8929, FAX ++49 (0) 6658-8940 oder e-mail: info@alexander-schleicher.de bezogen werden.

Hinweise: Die Maßnahmen können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Poppenhausen, den 02.07.2001

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i. A.
(Lutz-Werner Juntow)

Fig. 1

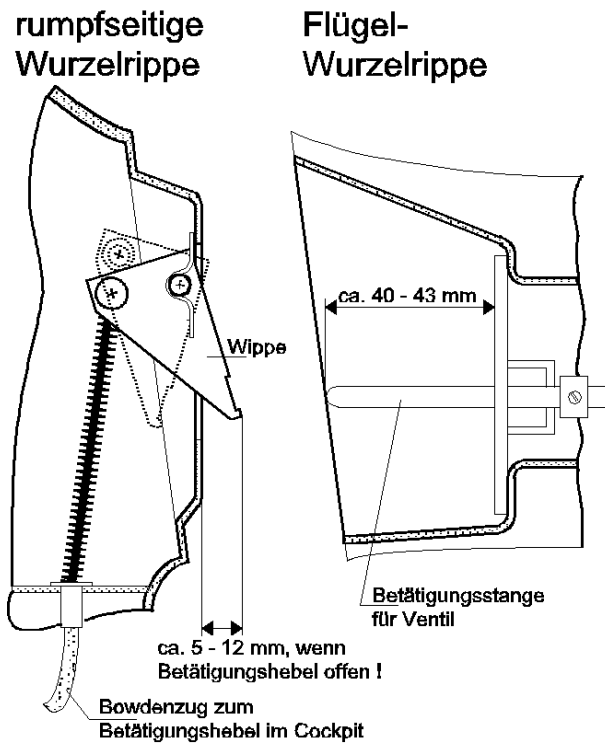


Fig. 2

Ansicht von links

