

- Gegenstand : Zündpunktkontrolle nach dem Austausch einer Elektronikbox
- Betroffen : Motorseglermotoren Rotax 505, alle Baureihen
- Anlaß : Nach dem Austausch einer Elektronikbox kann sich der Zündpunkt (Vorzündung) geändert haben.
- Maßnahmen : 1) Kontrolle des Zündpunktes mit Hilfe einer Zündlichtpistole, siehe Handbuch Blatt 11.
- 2) Sollwerte: 2,07 +/-0,25 mm v.o.T./19° v.o.T., siehe auch Markierung auf Gehäuse und Starterzahnkranz
- 3) Falls eine Korrektur der Zündeinstellung nötig ist, muß die Ankerplatte verdreht werden. Im Falle verschiedener Werte ist anzustreben, daß der höhere Wert dem Soll-Mittelwert (2,07) entspricht.

Gunskirchen, 1988 08 23



BAZ anerkannt am: 20 -09- 1988

