


Beobachtung:

1. Segelflugzeug fliegt bei losgelassenem Knüppel eine Rechtskurve.
2. Im Geradeausflug muß der Knüppel mit zunehmender Geschwindigkeit immer stärker nach links gedrückt werden.

Ursache: Der Querruder-Hebel im Querruder ist geringfügig verdreht eingestellt.

Abhilfe: Querruder-Steuertriebsstangen an den Verstellköpfen neu einstellen, danach Knüppel wieder in Mittelstellung bringen.

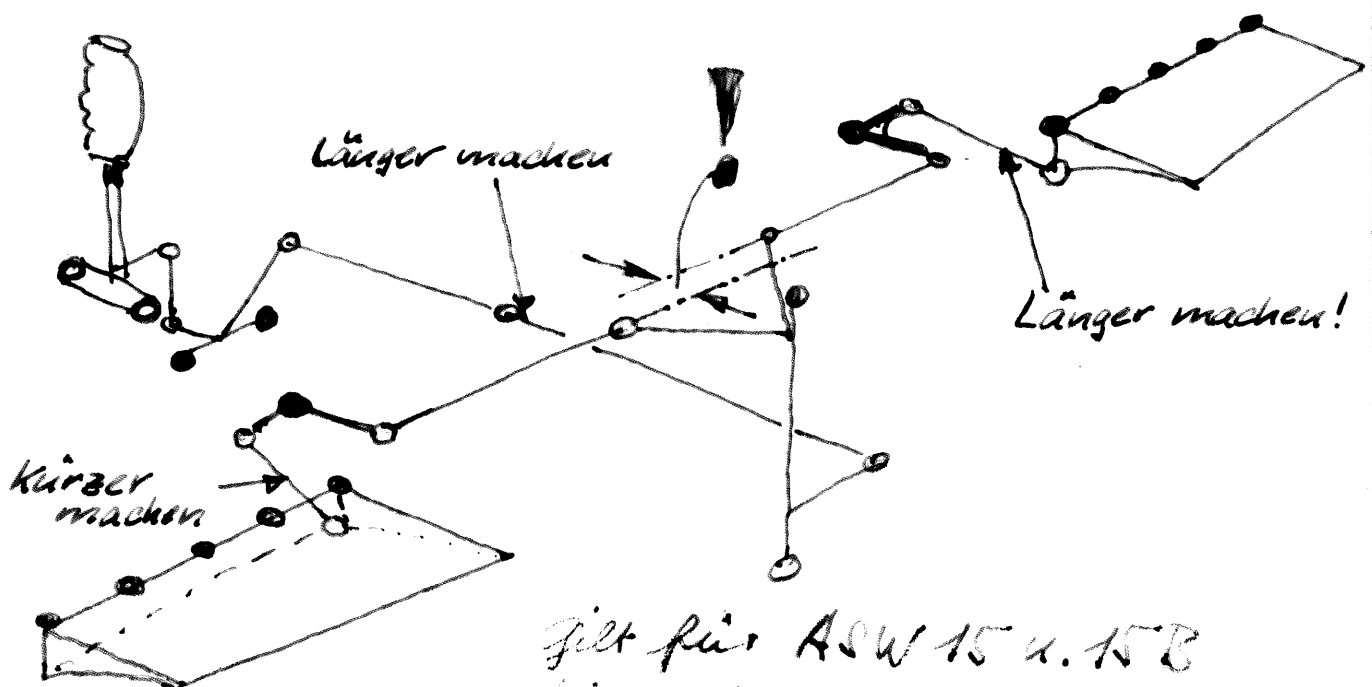

Filt für ASW 15 a. 15 B
Dr. H. Nr. 15356.