Blatt

1 von 1

ASH 30 Mi

Wartungsanweisung B Ausgabe 1

Alexander Schleicher

GmbH & Co. Segelflugzeugbau D - 36163 Poppenhausen

Reparaturanweisung im Cockpitbereich

Gegenstand: Beschädigung im Bereich der Überlappung der Rumpfklebenaht nach Bauchlandung mit

eingezogenem Fahrwerk.

Betroffen: ASH 30 Mi

Vorgang: Reparaturen im Bereich der Überlappung der Rumpfklebenaht. Das Ersetzen von Dy-

neema Kohlefaser Hybrid CCC-Style 681 - Gewebe durch Glasfasergewebe ist in diesem

Bereich wenig kritisch.

Maßnahmen: Ist die Zerstörung der Dyneema - Lage im Bereich der Überlappung der Rumpfklebenaht

sehr klein, z. B. ca. 100 x 50 mm, so kann dafür eine Lage Glasfasergewebe 92140

(8.4554.6) als Ersatz verwendet werden.

Da sich das Dyneema - Gewebe sehr schlecht anschäften lässt, kann es mit einer Über-

lappungslänge von 40 mm überlappt werden.

Diese Reparaturanweisung bei Bedarf in den Anhang des Reparaturhandbuches der

ASH 30 Mi einfügen!

Material und

Zeichnungen: Siehe Rumpf - Laminierplan 300.11.9001 und unter Maßnahmen.

Hinweise: Die Reparatur ist nach den Anweisungen im Reparaturhandbuch auszuführen und kann

von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Poppenhausen, den 18.12.2015

Alexander Schleicher

GmbH & Co.

(M. Münch)