


Luftfahrt-Bundesamt
Az.: II 25-303.71

33 Braunschweig, den 31. Okt.1967

Lufttüchtigkeitsmitteilung Nr. 4/67

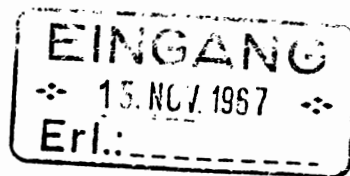

4/67 Schleicher
Datum der Ausgabe
31. Okt. 1967

Betroffenes Segelflugzeugmuster:
Rhönlerche II

Geräte Nr.:
Werk-Nr.: : Alle Segelflugzeuge,
an denen die Änderung
Nr. 12 der Firma
Schleicher noch nicht
durchgeführt wurde.

1. Anlass

In einigen Fällen ist Querruderflattern aufgetreten. Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit macht nachstehende Maßnahmen erforderlich.

2. Termin

Spätestens bis zum 1.3.1968.

3. Maßnahmen

3.1 An den Querrudern ist gemäß den Angaben der Änderung Nr. 12 vom 11.10.67 (Zeichnung Nr. 164.31-S 2) der Firma Schleicher ein Massenausgleichsgewicht anzubauen.

3.2 Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer der Klasse 3 mit entsprechender Musterberechtigung zu prüfen und in den Betriebsaufzeichnungen des betroffenen Segelflugzeuges zu bescheinigen.

Möhlmann

Anmerkung

Technische Unterlagen sowie Einbausatz können von der Firma Fritz Brockmeier, Segelflugzeugbau, 483 Gütersloh, Kahlerstr. 41, bezogen werden.

